

第 6 2 回「地域の会」定例会資料

前回（7 / 2）以降の動き

<公表関係>

◎不適合事象関係

【区分Ⅰ】

- ・ 7 月 2 2 日 柏崎刈羽原子力発電所 1・2 号機サービス建屋における発煙について
〔本日午前 10 時 50 分頃、定期検査中の当所 1・2 号機サービス建屋 3 階（非管理区域）において、放射線監視設備用電源から発煙を確認したため、ただちに消防署に通報するとともに当該電源を切断し、発煙は停止しました。消防署の現場確認により、午前 11 時 26 分に鎮火が確認されました。原因については、今後調査いたします。当該電源停止に伴い、インターネットにより配信しているモニタリングポスト等のデータは伝送を停止していますが、測定は正常に行われており、異常はありません。〕

【区分Ⅲ】

- ・ 7 月 7 日 発電所敷地内の屋外展望台（非管理区域）における病人の発生について
〔平成 20 年 7 月 4 日午前 10 時 50 分頃、発電所敷地内の屋外展望台（非管理区域）において、コンクリートを型枠に打ち込む作業を行っていた協力企業作業員が体調不良を訴えたため、救急車で病院へ搬送しました。診察の結果、熱中症の疑いがあると診断されました。作業員の体調管理のため、今後とも休憩や適度な水分補給を心がけるよう注意喚起を行います。当該作業員の意識はあり、また、放射性物質による汚染はありませんでした。〕
- ・ 7 月 1 4 日 タービン建屋内における水漏れ（結露水）について
〔 プレス文 添付 〕
- ・ 7 月 2 3 日 5・6・7 号機共用ランドリー建屋におけるけが人の発生について
〔平成 20 年 7 月 22 日午前 11 時 10 分頃、5・6・7 号機共用ランドリー建屋 2 階（管理区域）において、洗濯したタオルの整理を行っていた協力企業作業員が、タオル保管ラックに収納されたタオル束を取り出そうとした際に右手首をひねったため、病院で診察を受けました。診察の結果、右手首捻挫と診断されました。〕
- ・ 7 月 2 4 日 4 号機原子炉建屋付近屋外（非管理区域）における病人の発生について
〔平成 20 年 7 月 23 日午後 1 時 30 分頃、4 号機原子炉建屋付近の屋外（非管理区域）において、芝刈り作業を実施していた協力企業作業員が頭痛を訴えたために、業務車で病院へ搬送しました。なお、当該作業員の意識はありました。診察の結果、高温のもとで作業を行ったことによる脱水症と診断されました。作業員の体調管理のため、今後とも休憩や適度な水分補給を心がけるよう注意喚起を行います。〕

- ・ 7月30日 循環水ポンプ建屋付近（屋外）におけるけが人の発生について
〔平成20年7月29日午後2時30分頃、1号機循環水ポンプ建屋付近の屋外において、協力企業作業員が、解体物に玉掛けワイヤーを取付け吊上げようとしたところ、ワイヤーの取付け場所が適切でなかったために、ワイヤーの片方が外れて作業員の右目尻に接触し負傷したことから業務車で病院に搬送しました。今後、適切な位置に玉掛けを行うよう関係者に再周知いたします。診察の結果、右目尻の裂傷と診断されました。〕

【続報】

- ・ 7月 3日 タービン内部の点検状況について
〔プレス文 添付 〕
- ・ 7月 7日 柏崎刈羽原子力発電所1号機タービン建屋における火災に関する原因と対策について
〔プレス文 添付 〕
- ・ 7月10日 タービン内部の点検状況について
〔プレス文 添付 〕

◎その他発電所に係る情報

- ・ 7月 3日 今夏の需給見通しについて
〔プレス文 添付 〕
- ・ 7月29日 「新潟県中越沖地震における発電所の状況について地域の皆さまへの説明会」の開催について
〔プレス文 添付 〕

<新潟県中越沖地震関係>

- ・ 7月 3日 新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況および不適合について
(週報：7月3日)
〔 プレス文 添付 ※但し、別紙「4週間工程」は添付省略 〕
- ・ 7月10日 新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況および不適合について
(週報：7月10日)
〔 プレス文 添付 ※但し、別紙「4週間工程」は添付省略 〕
- ・ 7月10日 柏崎刈羽原子力発電所6号機における制御棒駆動機構と制御棒の結合不良に関する調査状況について
〔 プレス文 添付 〕
- ・ 7月15日 柏崎刈羽原子力発電所7号機に関する新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価計画書(改訂4)の提出について
〔 プレス文 添付 〕
- ・ 7月17日 新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況および不適合について
(週報：7月17日)
〔 プレス文 添付 ※但し、別紙「4週間工程」は添付省略 〕
- ・ 7月18日 柏崎刈羽原子力発電所1号機、3号機に関する新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価計画書(建物・構築物編)の提出について
〔 プレス文 添付 〕
- ・ 7月24日 新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況および不適合について
(週報：7月24日)
〔 プレス文 添付 ※但し、別紙「4週間工程」は添付省略 〕
- ・ 7月31日 新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況および不適合について
(週報：7月31日)
〔 プレス文 添付 〕

以 上

<参考>

当社原子力発電所の公表基準(平成15年11月策定)における不適合事象の公表区分について

区分Ⅰ	法律に基づく報告事象等の重要な事象
区分Ⅱ	運転保守管理上重要な事象
区分Ⅲ	運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象
その他	上記以外の不適合事象

◎総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会への当社説明内容について

- ・ 7月10日 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員会 第13回地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所 敷地周辺海域の地質・地質構造「F-B褶曲群の北方延長に関するとりまとめ」
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所 敷地および敷地近傍の地質・地質構造「解析による追加検討結果」
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所における平成19年新潟県中越沖地震時に取得された地震観測データの分析に関する補足説明（その4）褶曲構造と敷地における被害状況
- ・ 7月14日 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 中越沖地震における原子力施設に関する調査・対策委員会 運営管理・設備健全性評価ワーキンググループ 第11回設備健全性評価サブワーキンググループ
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所 1・5・6・7号機点検状況報告
 - ・ 原子力安全・保安院指示文書等に対する対応状況について
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所 7号機の追加点検結果について
 - ・ 健全性確認における振動診断の活用について
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所7号機 ウェルライナーの損傷について
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所7号機 タービン建屋等設備の地震応答解析について
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所6号機 設備の地震応答解析について (PDF 126KB)
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所7号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価計画書（改訂4）（案）
- ・ 7月14日 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員会 第16回構造ワーキンググループ
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所7号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価について（第14/15回構造WGでの指摘事項に関する回答：建築関係）
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所7号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る排気筒の点検および解析評価状況について（改訂版）
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所7号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る屋外重要土木構造物の点検・評価について（指摘事項に関する回答）
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価計画書（建物・構築物編）（案）
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所3号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価計画書（建物・構築物編）（案）
 - ・ 建屋変動レベルに基づく基礎版の変形に対する影響について
- ・ 7月23日 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員会 第14回地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所 敷地周辺海域の地質・地質構造に関する補足説明「F-B褶曲群の北限について」
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所 敷地周辺の地質・地質構造に関する補足説明「片貝・真人背斜南部の地質構造について」
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所 敷地および敷地近傍の地質・地質構造「追加調査結果」

- ・ 柏崎刈羽原子力発電所における平成 19 年新潟県中越沖地震時に取得された地震観測データの分析に関する補足説明（その 5）～解放基盤表面における地震動の推定および解放基盤以浅における一次元波動解析の適用性について～
- ・ 7 月 2 4 日 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員会 第 17 回構造ワーキンググループ
 - ・ 建屋変動レベルに基づく基礎版の変形に対する影響について
 - ・ 4 号機原子炉建屋に関する中越沖地震のシミュレーション解析について－追加検討－
 - ・ 原子炉建屋の鉛直方向のシミュレーション解析における床応答スペクトルの短周期での鋭いピークについて
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価について（第 15/16 回構造WG での指摘事項に関する回答）
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価に関する中間取りまとめ（建物・構築物編）

◎新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会への当社説明内容について

- ・ 7 月 1 4 日 地震・地質・地盤に関する小委員会（第 8 回）
 - ・ 新潟県中越沖地震の観測記録と基準地震動について
- ・ 7 月 2 4 日 設備健全性、耐震安全性に関する小委員会（第 5 回）
 - ・ 各号機の点検・解析の進捗状況について
 - ・ 硬さ測定結果について
 - ・ 系統別健全性確認について
- ・ 7 月 2 9 日 地震・地質・地盤に関する小委員会（第 9 回）
 - ・ 新潟県中越沖地震の観測記録と基準地震動について
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所周辺の地質調査結果について
- ・ 8 月 4 日 平成 20 年度第 1 回
 - ・ 原子炉再循環系配管及び炉心シュラウドのひびの調査結果と今後の対応について
 - ・ 6 号機制御棒の結合不良について
 - ・ 7 号機低圧タービン動翼の損傷について

以 上

区分：続報

号機	4号機	
件名	タービン内部の点検状況について	
不適合の概要	<p>当所4号機低圧タービン（B）については、平成20年6月19日から車室（タービンのカバー）を開放してタービン内部の点検を実施しています。</p> <p>点検の結果、6月27日に動翼の先端部（シュラウド部*¹第9段から第11段）、湿分分離翼*²（第12段から第14段発電機側）、および動翼の付け根部（第9段発電機側）に静翼と接触したと考えられる摩耗（最大約3mm）が確認されました。また、静翼についても動翼と接触したと考えられる摩耗（最大約2mm）が確認されました。</p> <p>今回確認された動翼および静翼の接触箇所は、先行して点検した低圧タービン（A）とほぼ同じ箇所を確認されており、摩耗も同程度の大きさです。</p> <p>*1 シュラウド部 蒸気による発電効率を上げるために、タービンの動翼を最外周にあたる先端部分で覆い固定しているもの。</p> <p>*2 湿分分離翼 タービンの動翼・静翼は左右対称に構成されており、4号機の場合、低圧タービンは第9段から第17段（高圧タービンは第1段から第8段）まであり、そのうち動翼の第12～16段は湿分分離翼である。</p> <p>湿分分離翼は、主タービンを駆動する蒸気が各段落を通過するごとに圧力および温度の低下によって増加する湿分を、動翼蒸気入口側に刻まれた溝から遠心力を利用し排出するための翼である。このため、シュラウドより蒸気入口側に突出している。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>今後、動翼および静翼の接触箇所の補修等を検討します。また、低圧タービン（C）についても点検を実施します。</p> <p>なお、他の号機を含め、今後も同様な摩耗を確認した場合は、週報時にとりまとめてお知らせします。</p>	

新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について

(週報：7月3日)

平成20年7月3日

東京電力株式会社

当社・柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況および不適合についてお知らせいたします。

主な点検・復旧状況

○平成20年6月27日から7月3日までに点検および復旧を完了したもの

- ・1号機 排気筒点検（1・2号機）（上部詳細点検）：6月28日完了
- ・2号機 新燃料貯蔵庫・新燃料貯蔵庫内新燃料点検（貯蔵庫点検）：7月1日完了
- ・4号機 燃料・制御棒点検（燃料外観点検）：7月3日完了
- ・変圧器防油堤現場調査・点検・復旧（3号機漏油土壌回収作業）：6月30日完了
- ・屋外消火栓配管地上化他（大湊側配管地上化工事）：6月27日完了
- ・屋外消火栓配管地上化他（荒浜側建屋周り配管地上化工事）：6月28日完了

○平成20年7月4日から7月10日までに点検および復旧を開始するもの

- ・1号機 主変圧器点検（構内移動）：7月10日開始
- ・1号機 所内変圧器点検（1A・1B）（構内移動）：7月9日開始
- ・1号機 50万V電力ケーブル点検（ケーブル撤去作業）：7月9日開始
- ・5号機 新燃料貯蔵庫・新燃料貯蔵庫内新燃料点検（貯蔵庫点検）：7月7日開始
- ・5号機 新燃料貯蔵庫・新燃料貯蔵庫内新燃料点検（新燃料点検）：7月8日開始
- ・6号機 放水路点検・復旧（バイパス配管撤去工事）：7月10日開始
- ・6号機 配管サポート等耐震強化工事（配管サポート強化）：7月4日開始
- ・7号機 配管サポート等耐震強化工事（原子炉建屋屋根トラス強化工事）
：7月10日開始
- ・変圧器防油堤現場調査・点検・復旧（1号機復旧準備工事）：7月7日開始

○平成20年6月29日から7月26日までの主な点検・復旧作業実績・予定

- ・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の
主な点検・復旧作業予定（4週間工程）」・・・別紙

(参考) 新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合

「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」
にもとづく、平成 20 年 6 月 26 日から 7 月 2 日までのトラブル情報の発生状況については
次のとおりです。

○トラブル情報 (中越沖地震関連)

平成 20 年 6 月 26 日～7 月 2 日 (平成 19 年 8 月 10 日～累計)		公表区分別件数 (平成 19 年 8 月 10 日～累計)	
件数	0 件 (9 件)	I	0 件 (0 件)
		II	0 件 (0 件)
		III	0 件 (9 件)

<平成 20 年 6 月 26 日～7 月 2 日発生分>

公表区分	発見日	件名	状況
I	—	—	—
II	—	—	—
III	—	—	—

○その他

- ・ 4 号機 平成 20 年 6 月 19 日から低圧タービン (B) の車室 (タービンのカバー) を開放してタービン内部の点検を実施していますが、点検の結果、6 月 27 日に動翼の先端部 (シュラウド部第 9 段から第 11 段)、湿分分離翼 (第 12 段から第 14 段発電機側)、および動翼の付け根部 (第 9 段発電機側) に静翼と接触したと考えられる摩耗 (最大約 3mm) が確認されました。また、静翼についても動翼と接触したと考えられる摩耗 (最大約 2mm) が確認されました。

今回確認された動翼および静翼の接触箇所は、先行して点検している低圧タービン (A) とほぼ同じ箇所で確認されており、摩耗および接触痕も同程度の大きさです。今後、動翼および静翼の接触箇所の補修等を検討します。また、低圧タービン (C) についても点検を実施します。

- ・ 6 号機 低圧タービン (C) 第 14 段の動翼フォーク部 (各 152 枚、計 304 枚) について外観目視点検を実施した結果、折損などの異常は確認されませんでした。また、非破壊検査を実施した結果、タービン側の動翼 1 枚および発電機側の動翼 33 枚に指示模様を確認しました。

なお、低圧タービン (A) および (C) については、現在実施している点検結果を踏まえ、第 15 段、第 16 段についても点検を実施します。

- ・ 7 号機 低圧タービン (A) 第 15 段の動翼フォーク部 (各 126 枚、計 252 枚) および第 16 段の動翼フォーク部 (各 130 枚、計 260 枚) について外観目視点検を実施した結果、折損などの異常は確認されませんでした。また、非破壊検査を実施した結果、第 16 段タービン側の動翼 1 枚および発電機側の動翼 18 枚に指示模様を確認しました。第 15 段発電機側およびタービン側については、指示模様は確認されませんでした。
- ・ 平成 20 年 7 月 3 日に 4 号機の燃料外観点検が完了しました。これにより、「燃料・制御棒点検」は 7 基すべてについて完了し、地震の影響がなかったことを確認しました。

以上

今夏の需給見通しについて

平成 20 年 7 月 3 日
東京電力株式会社

1. 需給状況と見通し

今夏の最大電力は、通常の暑さの場合、6,110 万 kW を見込んでおります。これに対して、新潟県中越沖地震の影響により柏崎刈羽原子力発電所が停止しているものの、建設中の火力発電プラントの一部営業運転開始や休止中の火力発電プラントの運転再開に加え、発電所の増出力運転や試運転電力の活用、自家発の余剰購入等により追加供給力の確保に努めた結果、7、8 月については、6,600 万 kW 程度の供給力を確保できる見通しです。

<各月の需給見通し> (万 kW)

	7 月	8 月	9 月
需要（発電端 1 日最大）	6,110	6,110	5,520
供給力 （追加的な供給力を除いた場合）	6,630 (6,460)	6,670 (6,470)	6,340 (6,180)
予備力 （追加的な供給力を除いた場合）	520 (350)	560 (360)	820 (660)

- * 需要は通常の暑さの場合（過去 10 年間の最大電力発生日における最高気温の平均を想定）
- * 供給力は各月の平均値を表記（追加的な供給力を除いた値は経営計画発表時（3 月 26 日）にお知らせ済み）

2. 供給力および需要面の対策

<追加的な供給力> (万 kW)

対策	7 月	8 月	9 月
発電所の増出力運転	70	70	70
試運転電力の活用	30	40	40
自家発の余剰購入等	70	90	50
合計	170	200	160

<需要面の対応> (万 kW)

対策	7 月	8 月	9 月
計画調整契約 ^(注)	135	135	135
随時調整契約（推定）	123	123	123

(注) 計画調整契約は最大電力見通しに織り込み済み

3. 節電のご協力をお願い

今夏につきましては、昨夏を上回る供給力を確保できる見通しですが、運転を再開した火力発電プラントなどの設備がフル稼働することに加え、猛暑となった場合には高需要となる可能性もあることから、大口のお客さまやご家庭などの一般のお客さまに対して、引き続き節電のご協力をお願いしてまいります。(6月11日お知らせ済み)

○ 全てのお客さまへの節電のお願い

○ 対象：当社サービス区域内の全てのお客さま

○ 開始時期：7月～

○ 実施内容：

・ マスメディア等を利用した節電のお願い

<テレビCM> 「でんき予報」 7月22日～9月12日

「節電のお願い」 7月7日～9月12日

<ラジオCM> 「でんき予報」 7月22日～9月12日

「節電のお願い」 7月7日～9月12日

<新聞広告> 「節電のお願い」 7月下旬予定

<インターネット> 「でんき予報」 7月7日～9月12日

<テレホンサービス> 「でんき予報」 7月22日～9月12日

(0120-993-000：通話料無料)

○ 各種資料やツールを活用した節電のお願い

・ 「検針票の裏面」に節電のお願いを記載(7月1日より、検針時に全戸*へ配布)

*大口のお客さまを除く全てのお客さま

・ 「節電パンフレット」およびポスターを随時配布

○ 大口のお客さまへの個別訪問による節電のお願い

○ 対象：契約電力 500kW以上のお客さま、自治体など

○ 開始時期：6月11日～


○ 実施内容：

・ 今夏の需給見通しに関するご説明

・ 冷房温度の高め設定、不要な照明の消灯などのお願い

以 上

<参 考>

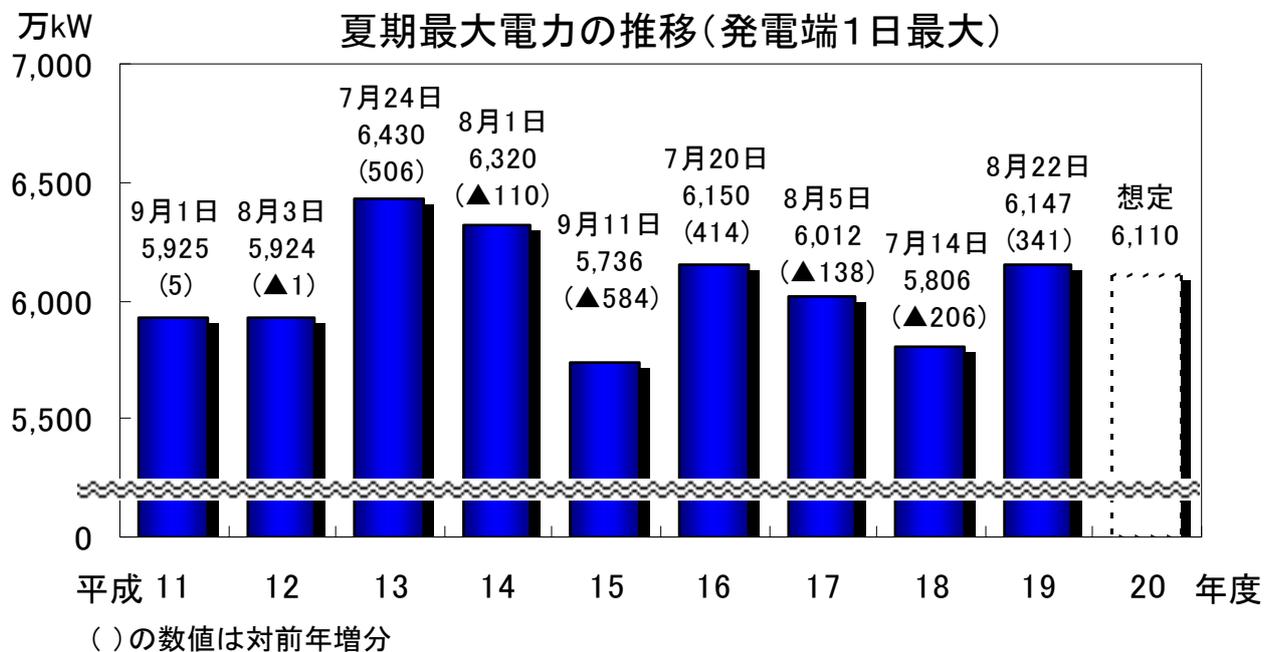

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 1号機タービン建屋における火災に関する
原因と対策について

平成 20 年 7 月 7 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

平成 20 年 7 月 1 日午前 10 時 4 分頃、定期検査中の当所 1 号機タービン建屋地下 2 階復水器北側エリア（管理区域）において、溶接棒を電気乾燥器で乾燥作業中に、異臭を感じたため当該電気乾燥器を開けたところ発煙が確認されたことから、ただちに当該作業を行っていた協力企業作業員が消火器により初期消火を行うとともに、午前 10 時 6 分頃、消防署へ通報いたしました。その後、消防署の現場確認により、午前 10 時 50 分に鎮火が確認されました。
(平成 20 年 7 月 1 日お知らせ済み)

調査の結果、今回の事象の原因は、協力企業作業員が、工場において現場で使用する予定の養生テープ（1 巻）を、当該電気乾燥器内に入れて出荷し、現地作業前には電気乾燥器内から取り出す予定だったものの、作業前の電気乾燥器の内部確認が不十分であったため、当該養生テープが残置されていたことに気付かずに乾燥作業を開始してしまい、当該養生テープが加熱され、発煙・発火したものと推定しております。

今回の対策として、電気乾燥器の内部に可燃物等の異物を混入したままの使用を開始しないよう、以下の対策を実施いたします。

- ・ 電気乾燥器の電源投入前に、乾燥器の内部確認を実施するよう、点検表に追記し、確実にチェックする。
- ・ 電気乾燥器に異物混入防止の注意喚起表示を行う。

また、作業用機器、器具および工具類は、事前に機能の点検を行い正しく使用するよう、協力企業各社の作業員に対して、再周知を実施いたします。

以 上

新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について

(週報：7月10日)

平成20年7月10日

東京電力株式会社

当社・柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況および不適合についてお知らせいたします。

主な点検・復旧状況

○平成20年7月4日から7月10日までに点検および復旧を完了したもの

- ・1号機 主変圧器点検（構内移動）：7月10日完了予定
- ・1号機 所内変圧器点検（1A・1B構内移動）：7月9日完了
- ・1号機 排気筒点検（1・2号機）（杭基礎点検）：7月7日完了
- ・2号機 新燃料貯蔵庫・新燃料貯蔵庫内新燃料点検（新燃料点検）：7月10日完了予定
- ・4号機 燃料・制御棒点検（燃料外観点検）：7月3日完了*
- ・5号機 新燃料貯蔵庫・新燃料貯蔵庫内新燃料点検（貯蔵庫点検）：7月7日完了
- ・5号機 排気筒点検（排気筒内部点検）：7月2日完了*
- ・6号機 放水路点検・復旧（放水路内部点検および補修工事）：6月26日完了*

○平成20年7月11日から7月17日までに点検および復旧を開始するもの

- ・1号機 50万V電力ケーブル点検（ケーブル撤去作業）：7月7日開始*
- ・3号機 原子炉再循環系配管予防保全対策（準備作業）：7月14日開始
- ・3号機 排気筒点検（排気筒内部点検）：7月14日開始
- ・4号機 新燃料貯蔵庫・新燃料貯蔵庫内新燃料点検（貯蔵庫点検）：7月14日開始
- ・4号機 新燃料貯蔵庫・新燃料貯蔵庫内新燃料点検（新燃料点検）：7月15日開始
- ・4号機 50万V電力ケーブル点検（ケーブル撤去作業）：7月10日開始*
- ・7号機 主発電機点検（復旧作業）：7月14日開始
- ・7号機 配管サポート等耐震強化工事（原子炉建屋屋根トラス強化工事）：7月14日開始
- ・変圧器防油堤現場調査・点検・復旧（2号機 漏油土壌回収作業）：7月11日開始
- ・No. 3、4ろ過水タンク復旧工事（No. 3水張試験）：7月16日開始

*今週追加したもの

○平成20年7月6日から8月2日までの主な点検・復旧作業実績・予定

- ・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の

主な点検・復旧作業予定（4週間工程）」・・・別紙

(参考) 新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合

「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」にもとづく、平成 20 年 7 月 3 日から 7 月 9 日までのトラブル情報の発生状況については次のとおりです。

○トラブル情報（中越沖地震関連）

平成 20 年 7 月 3 日～7 月 9 日 (平成 19 年 8 月 10 日～累計)		公表区分別件数 (平成 19 年 8 月 10 日～累計)	
件数	0 件 (9 件)	I	0 件 (0 件)
		II	0 件 (0 件)
		III	0 件 (9 件)

<平成 20 年 7 月 3 日～7 月 9 日発生分>

公表区分	発見日	件名	状況
I	—	—	—
II	—	—	—
III	—	—	—

○その他

- ・不適合情報（中越沖地震関連、A s、A、B、C、D グレード、対象外）

平成 20 年 6 月 1 日～30 日 (平成 19 年 7 月 16 日～累計)	
件数	26 件 (3,454 件) ※

※新潟県中越沖地震発生後、これまでに発生・審議した不適合情報について再精査したところ、中越沖地震対象であったもの 1 件を確認いたしましたので、6 月分の集計に合わせて訂正いたしました。

- ・3号機 平成 20 年 6 月 30 日から低圧タービン (C) の車室 (タービンのカバー) を開放してタービン内部の点検を実施しています。

点検の結果、7 月 4 日に動翼の先端部 (シュラウド部第 9 段から第 11 段) に静翼と接触したと考えられる摩耗 (最大約 2 mm) が確認されました。また、静翼についても動翼と接触したと考えられる摩耗 (最大約 1 mm) が確認されました。

今回確認された動翼および静翼の接触箇所は、先行して点検している低圧タービン (A) (B) とほぼ同じ箇所で確認されており、摩耗も同程度の大きさです。

今後、動翼および静翼の接触箇所の補修等を検討します。なお、他の号機に同様な摩耗を確認した場合は、週報時にとりまとめてお知らせします。

以 上

柏崎刈羽原子力発電所 6号機における制御棒駆動機構と制御棒の 結合不良に関する調査状況について

平成 20 年 7 月 10 日
東京電力株式会社

定期検査中の当社・柏崎刈羽原子力発電所 6号機（改良型沸騰水型、定格出力 135 万 6 千キロワット）において、平成 20 年 6 月 2 日より制御棒駆動機構（全 205 体）の地震後健全性確認作動試験*¹を行っていたところ、6 月 27 日に 1 体の制御棒駆動機構が制御棒*²と結合していないことが確認されました。原子炉内の燃料はすべて取り出し済みであり、安全上の問題はありません。また、残りの 204 体の制御棒駆動機構については制御棒と結合していることを確認しております。なお、水中カメラにより当該結合部に損傷はないことを確認しており、新潟県中越沖地震との関連性はないものと考えております。（平成 20 年 6 月 27 日お知らせ済み）

○新潟県中越沖地震の影響について

制御棒駆動機構と制御棒が回転式結合機構により噛み合わせて結合しているため、制御棒駆動機構の分解点検時に制御棒駆動機構を 45 度回転させた場合、または制御棒取替え時に制御棒を 45 度回転させた場合に外れる仕組みになっていることから、新潟県中越沖地震発生時のように制御棒の周囲に燃料が装荷されている場合は、当該結合部が健全であれば、これらが回転して外れることはないため、新潟県中越沖地震との関連性はないものと考えております。

○制御棒に関連する作業履歴等の調査結果

その後調査した結果、以下のことがわかりました。

- ・当該制御棒および制御棒駆動機構に係る作業履歴等について調査した結果、現在実施中の第 8 回定期検査（平成 19 年 5 月 24 日から継続実施中）において、当該制御棒駆動機構の分解点検は実施していないことを確認いたしました。また、当該制御棒は、平成 19 年 6 月 5 日に交換し、それ以降、当該制御棒の取外し・取付け作業は実施していないことを確認いたしました。このことから、平成 19 年 6 月 5 日に実施した制御棒取付け時に結合が正常でなかったものと考えております。

- ・また、平成 19 年 6 月 24 日に制御棒駆動機構と制御棒との結合確認試験を実施していましたが、この際には結合が正常でないことを確認できなかったものと考えております。このため、平成 20 年 6 月 27 日の地震後健全性確認作動試験まで結合不良の状態が継続したものと推定されます。

○制御棒と燃料等の確認結果について

平成 19 年 6 月 5 日以降、燃料が装荷された状態で、当該制御棒を動作（緊急挿入）させる試験を 2 回実施しており、当該部が結合していない状態で当該試験を実施した場合、当該制御棒側結合部が燃料に接触する可能性があることから、制御棒や燃料等への影響について確認を行いました。

その結果、当該制御棒側結合部等と、そのまわりに位置する 4 体の燃料下部に軽微な接触痕を確認いたしましたが、問題となるような異常は確認されませんでした。

その他の炉内機器には異常はありません。

○今後の調査予定

今後、結合不良に至った原因および結合不良を確認できなかった原因等について調査を継続いたします。

○今後の作業予定

現在、6 号機については、新潟県中越沖地震後の設備点検を順次実施しているところですが、これまでに実施した調査により、本事象に関して原子炉内で実施すべき調査は完了しており、問題となる異常は確認されていないことから、今後、原子炉圧力容器、原子炉格納容器の地震後の設備健全性確認を進めてまいります。

以 上

* 1 制御棒駆動機構（全 205 体）の地震後健全性確認作動試験

地震後の設備点検のうち、制御棒駆動機構の基本点検として挿入・引抜き等の動作確認、結合確認等を実施して健全性を確認する試験。



* 2 制御棒

当該制御棒は今回の第 8 回定期検査において交換したものであり、地震発生時には定期検査を継続中で制御棒は全て挿入された状態であった。

区分：続報

号機	3号機	
件名	タービン内部の点検状況について	
不適合の概要	<p>当所3号機低圧タービン（C）については、平成20年6月30日から車室（タービンのカバー）を開放してタービン内部の点検を実施しています。</p> <p>点検の結果、7月4日に動翼の先端部（シュラウド部*第9段から第11段）に静翼と接触したと考えられる摩耗（最大約2mm）が確認されました。また、静翼についても動翼と接触したと考えられる摩耗（最大約1mm）が確認されました。</p> <p>今回確認された動翼および静翼の接触箇所は、先行して点検している低圧タービン（A）（B）とほぼ同じ箇所を確認されており、摩耗も同程度の大きさです。</p> <p>* シュラウド部 蒸気による発電効率を上げるためにタービンの動翼を最外周にあたる先端部分で覆い固定しているもの。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他設備</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>今後、動翼および静翼の接触箇所の補修等を検討します。</p> <p>なお、他の号機を含め、今後も同様な摩耗を確認した場合は、週報時にとりまとめてお知らせします。</p>	

3号機 低圧タービン(C) 詳細点検状況

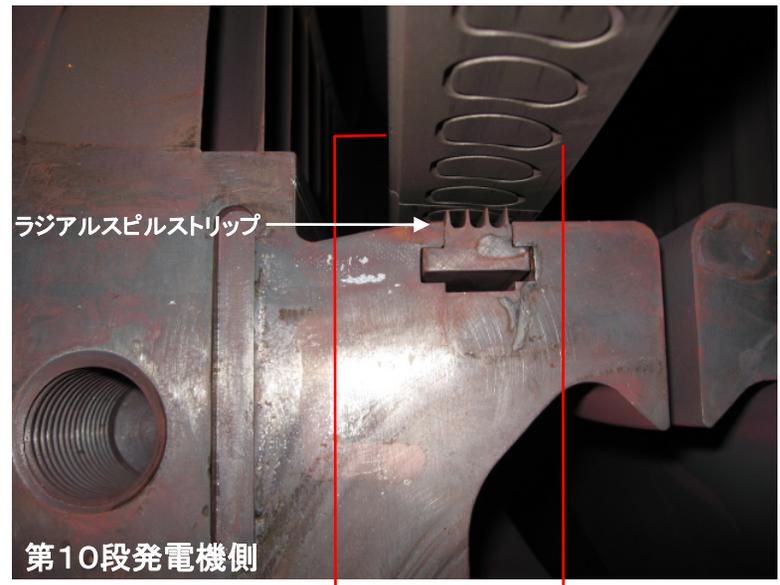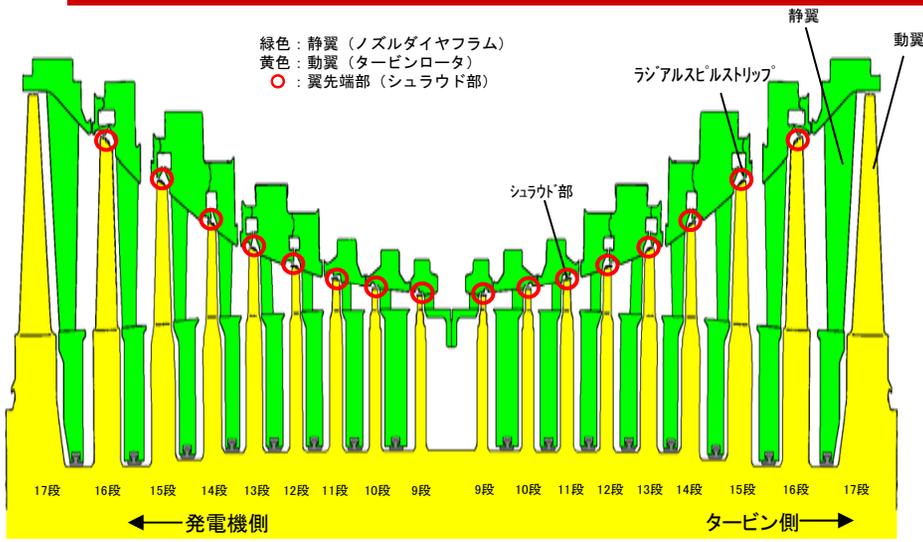


	段数	接触部位		状況
		動翼	静翼	
タービン側	9	シュラウド部	左記対応部位	摩耗
	10	シュラウド部	〃	摩耗
	11	シュラウド部	〃	摩耗
発電機側	9	シュラウド部	左記対応部位	摩耗
	10	シュラウド部	〃	摩耗
	11	シュラウド部	〃	摩耗


注) 動翼シュラウド部と静翼ラジアルスピルストリップ部との接触痕は第9～16段タービン側、発電機側の全てにある。

当該制御棒に係る作業等の経緯

平成 19 年 5 月 24 日	第 8 回定期検査開始
6 月 5 日	当該制御棒の交換（取外し・取付け）作業を実施
6 月 24 日	当該制御棒の結合確認試験を実施
7 月 9 日	作動（緊急挿入）試験（1 回目）を実施
7 月 12 日	作動（緊急挿入）試験（2 回目）を実施
7 月 16 日	新潟県中越沖地震
平成 20 年 6 月 2 日	制御棒の地震後健全性確認作動試験を開始（6 月 25 日までに計 205 体を実施）
6 月 23 日	作動試験の一環として、当該制御棒の結合確認試験を実施中（183 体目）に結合不良を示す表示が点灯したため、当該制御棒に係る確認試験を一旦中断し、表示（制御）機能の確認をするとともに、残りの制御棒の確認試験を実施
6 月 25 日	当該制御棒を除く 204 体の制御棒について結合確認試験が完了
6 月 26 日	水中カメラにより当該制御棒の状態確認を実施し、隣接の制御棒よりも高めであることを確認
6 月 27 日	結合不良の有無を確認するため、当該制御棒の吊り上げ試験を実施。その結果、結合不良を確認
	当該制御棒駆動機構と制御棒との結合部など、設備の各部位について状況確認を開始

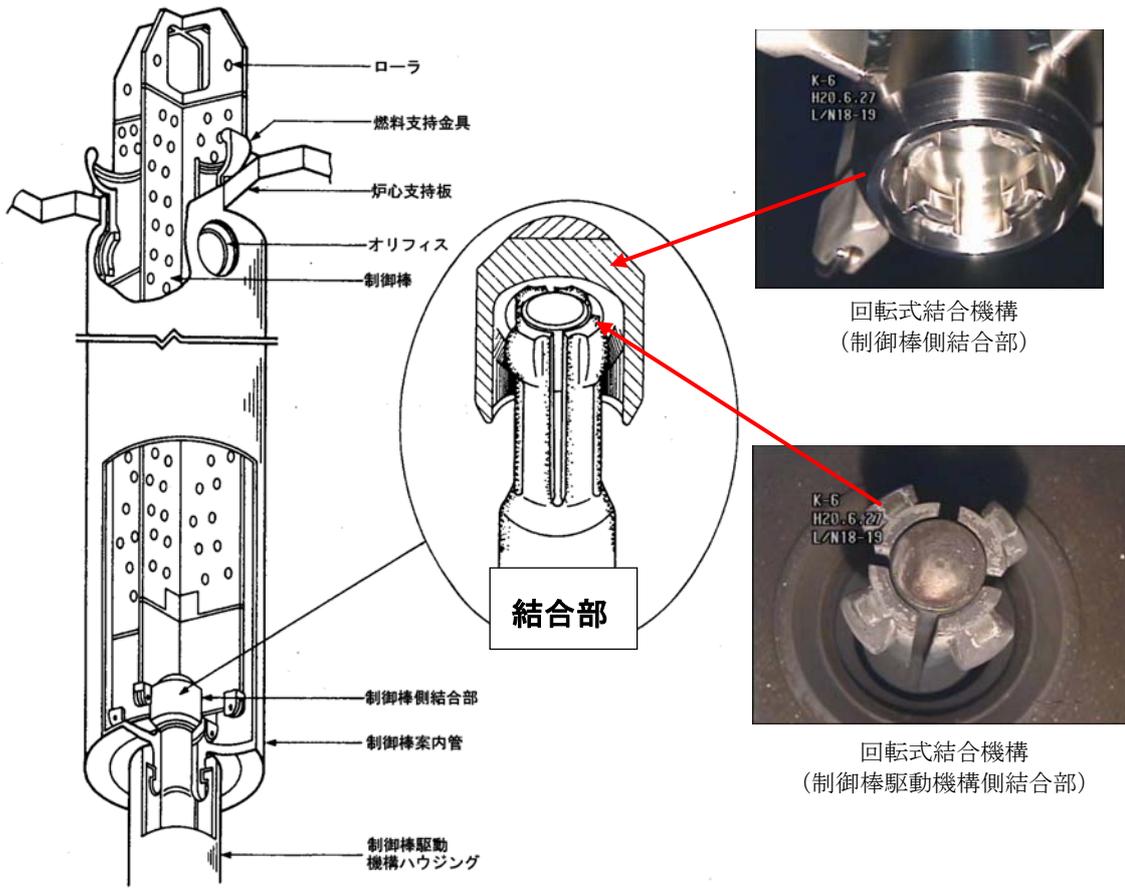

制御棒駆動機構結合部の構造図

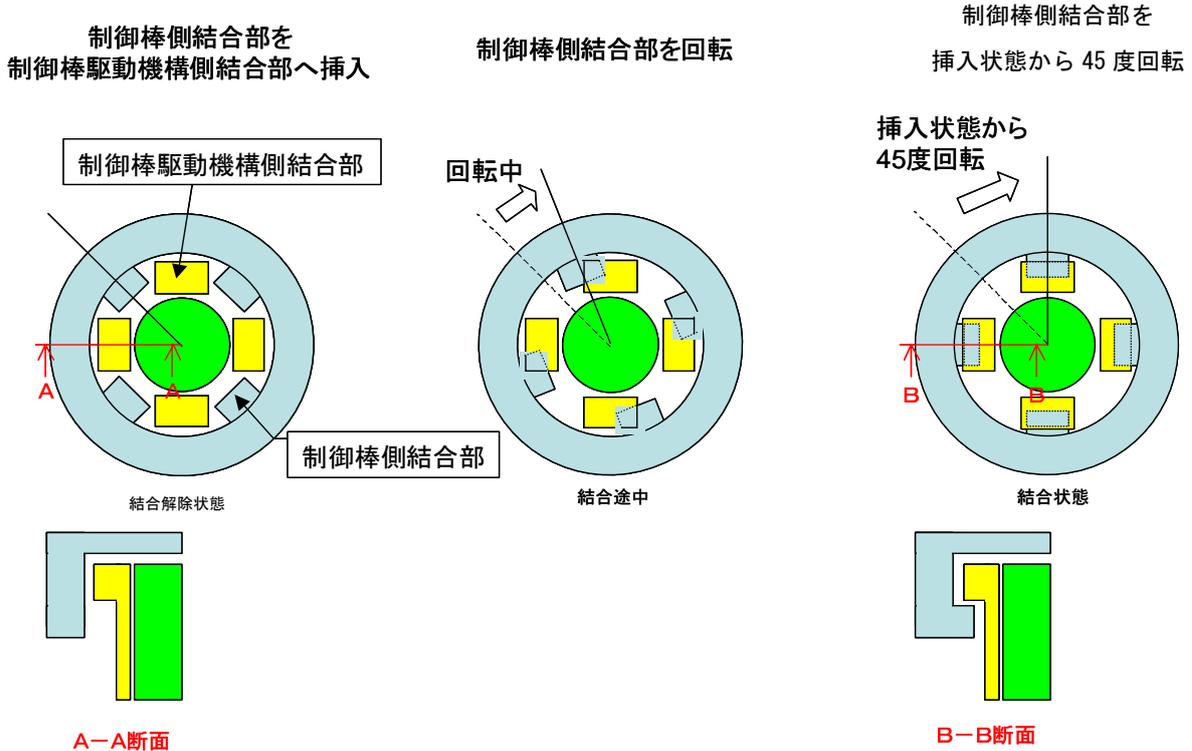

結合操作説明図